

20 לאוקטובר 2021
י"ד חשון תשפ"ב
סימוכין: 105/6274/21

מר אבישי ארמה,
מנהל מכלל קצא"א אילת
ת.ד. 801 אשקלון

לכבוד
מר יצחק לוי
מנכ"ל קצא"א בע"מ
ת.ד. 801 אשקלון
בדוא"ל: IzickL@eapc.co.il

שלום רב,

הנדון: אי תקינות תוצאות בדיקה חיצונית למכל T-37, רמת יתם

1. סיכום שימוע מתאריך 26.5.21
2. סיכום סיור ביום 11.8.21
3. הודעתנו בדוא"ל מיום 23.09.21
4. מכתבנו לעניין אי תקינות מכל T-37, סימוכין 105/6259/21 מיום 30.9.21
5. מכתביכם בדוא"ל לעניין אי תקינות מכל T-37, מתאריך 08.10.21 ו-12.10.21

1. במהלך סיור ממתחמכם שנערך ביום 11.08.21 התבקשתם להעביר אלינו תוצאות בדיקות חיצוניות של המכלים. התוצאות התקבלו במשרדנו ביום 05.09.21 (סימוכין 1 ו-2).

2. לאחר עיון התוצאות נמצא בין היתר כי הבודק מצביע על ליקוים במערך האטימה המוצגות בטבלה הבאה:

| מס' מכל | ליקוי | תוצאה שהליקוי עלול לגרום |
|---------|---|--------------------------------|
| T-15 | ניקוז לא מיטבי, ריכוזי קורוזיה וגימומים, האטם המשלי לא מגיע לדופן ופחי הגלישה מעוותים | זיהום אויר, מטרדי ריח, אירועים |
| T-17 | אביזר מיותר שעלול לפגוע בתנועתו התקינה של הגג | זיהום אויר, מטרדי ריח, אירועים |
| T-33 | מערך האטמה ישן וללא קפיציות ולא צמוד לדופן | זיהום אויר, מטרדי ריח |
| T-36 | מערך האטימה המשני איבד מקפיציותו נדרשת אחזקה מנת להצמידו לדופן כנדרש. פתח הניקוז בגג נמוך מהמינימום המתחייב בתקן. | זיהום אויר, מטרדי ריח, אירועים |
| T-39 | מערך האטימה המשני איבד מקפיציותו, נדרשת הצמדתו לדופן פתח הניקוז בגג נמוך מהמינימום המתחייב בתקן. | זיהום אויר, מטרדי ריח, אירועים |
| T-43 | האטם המשני אינו צמוד לדופן המיכל חלקי הגומי יבשים, הסקאפבנד העוטף את האטם הראשוני נראה יבש וסדוק | זיהום אויר, מטרדי ריח |
| T-44 | האטם המשני אינו צמוד לדופן המיכל חלקי הגומי יבשים, הסקאפבנד העוטף את האטם הראשוני נראה יבש וסדוק | זיהום אויר, מטרדי ריח |
| T-45 | האטם המשני אינו צמוד לדופן המיכל חלקי הגומי יבשים, הסקאפבנד העוטף את האטם הראשוני נראה יבש וסדוק | זיהום אויר, מטרדי ריח |
| T-46 | האטם המשני אינו צמוד לדופן המיכל חלקי הגומי יבשים, הסקאפבנד העוטף את האטם הראשוני נראה יבש וסדוק | זיהום אויר, מטרדי ריח |
| T-47 | אטם משני אינו בא במגע עם הדופן במספר מוקדים | זיהום אויר, מטרדי ריח |
| T-48 | מספר מפחי הגלישה מרוחקים וגומי האטימה העליון בלוי | זיהום אויר, מטרדי ריח |

לתשומת ליבכם, בטבלה ממוצגות חלק מהליקויים שרשומים בתוצאות דיגום שהתקבלו.

2/...



-2-

3. טרם התקבלה הודעתכם על סיום ביצוע עבודות אחזקה לתיקון הליקויים וכן המועד בו הסתיימו התיקונים במשרדנו.
4. אנו רואים בחומרה קיומם של מכלים עם הליקויים שעלולים לגרום לפליטות מזהמים לאוויר ולמטרדי ריח וזאת בצמידות לשכונות המגורים של עיר אילת.
5. נבקשכם להעביר לנו בתוך 7 ימים פירוט הפעולות אותם ביצעתם על מנת להסדיר את הליקויים ואת המועד בו בוצעו התיקונים הנדרשים.

בכבוד רב,
ברוך בר / בילן

ברוך ובר
מנהל מחוז דרום

העתקים:

- גב' שולי נזר – סמנכ"לית תעשיות, המשרד להגנה"ס, י-ם
- ד"ר אריה פיסטינר – אגף שפכי תעשייה דלקים וקרקעות מזוהמות,
- מר צור גלין – ראש האגף לאיכות אויר, המשרד להנה"ס, י-ם
- מר רני עמיר – ראש אגף ים וחופים
- מר אלי ורבורג – מנהל התחנה למניעת זיהום ים אילת, המשרד להגנה"ס.
- גב' צפי בן שאול – ראש תחום תעשיות, כאן
- גב' מריה שפירא – מרכזת בכירה איכות אוויר, כאן
- מר אסף אדמון – מנהל יחידה סביבתית, אילת – אילות ש-105, תיק

